Campos Belos - GO



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL

Laudo e relatório fotográfico de reparo predial Câmara Municipal Avelino Antônio Mendes

ART nº: 1020180194459

Setembro / 2018

18 Janvar Smito

1. IDENTIFICAÇÃO DOS VINCULADOS DO CONTRATO.

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (CONTRATADA).

Responsável Técnico: Denner Brito de Oliveira

Graduação: Engenheiro Civil

E-mail: dennerbrito@hotmail.com

Telefone: (62) 99665-9169

CREA-GO: 1016903766AP-GO

ART (Anotação de responsabilidade Técnica): 1020180194459

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE.

Contratante: Câmara Municipal de Campos Belos

Endereço: Rua T. Rocha, Quadra 15-C, Lote 16, Setor Aeroporto, Campos Belos - GO

Telefone: (62) 3451-1070

Responsável: Jurandi José dos Santos

Cargo: Vereador e presidente da mesa diretora da Câmara



2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DO LOCAL

Edificação: Câmara Municipal Avelino Antônio Mendes (Campos Belos – Estado de Goiás)

Endereço: Rua T. Rocha, Quadra 15-C, Lote 16, Setor Aeroporto, Campos Belos - Goiás,

Cep: 73840-000



Figura 1- Câmara municipal de Campos Belos, visão aérea via satélite. FONTE: Google MAPS

2.3. OBJETO DE INSPEÇÃO

A Câmara Municipal de Campos Belos foi construída em varias etapas, mas teve no dia 20 de dezembro de 2011 a sua inauguração. Obra construída com recursos próprios da Câmara em parceria com a Prefeitura Municipal da cidade. Levando em consideração a data de sua inauguração e a data de elaboração do presente Laudo, temos uma idade de aproximadamente quase 7 anos de utilização efetiva da edificação.



2.4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DO EDIFÍCIO

- Edificio especial para utilização de serviços públicos.
- Constituído com apenas um pavimento térreo.
- Executado em estrutura de concreto armado com elementos tradicionais (lajes, vigas, pilares e fundação).
- Fundação profunda em bloco estaqueado (estacas de 4 metros)
- Elemento de vedação em alvenaria de tijolo cerâmico.
- Estrutura de cobertura metálica, com telhado embutido.



Figura 2- Vista frontal da Câmara Municipal

2.5. DATAS DAS VISTORIAS

As vistorias técnicas nas dependências da Câmara Municipal foram realizadas nos dias 25 e 26 de setembro, na parte da manhã. Com a presença do responsável técnico e funcionários do local.

3. METODOLOGIA E OBJETIVO DA VISTORIA

Durante a visita técnica, foi avaliado o estado geral da unidade, dando prioridade fissuras ou trincas (vício estrutural), infiltração (vício de instalações hidráulicas e/ou impermeabilização) e outras patologias que pudessem se destacar, identificando-as e apontando possíveis soluções para as mesmas.

A inspeção predial está baseada no "check-up" da edificação, que tem como resultado a análise técnica do fato ou da condição relativa ao uso, mediante a verificação "in loco" de cada sistema construtivo, estando a mesma voltada para o enfoque da segurança e da manutenção predial, de acordo com as diretrizes da Norma de Inspeção Predial do IBAPE – 2009 e da Norma de Manutenção em Edificações - NBR 5674, da ABNT. A inspeção procede ao diagnóstico das falhas construtivas e de manutenção que interferem e prejudicam o estado de utilização e estético da edificação.

4. RESULTADO DA INSPEÇÃO

Os ambientes citados nesse relatório de resultado da inspeção poderão ser melhor identificados em uma planta baixa da edificação anexada (anexo 01) ao final deste laudo. Alguns cômodos da edificação possui outra finalidade hoje em dia, mas foi mantido a identificação dos locais como no projeto apenas para fins de identificar o local na planta

Para as soluções apresentadas, foram adotadas não apenas os critérios técnicos, as questões financeira e de tempo de execução também tiveram peso nas decisões.

4.1. PATOLOGIAS CAUSADAS POR TRINCAS

Caso 01

Problemática: Algumas trincas aparecem nas alvenarias dos cantos esquerdo e direito da entrada do plenário, na sala da presidência e na sala de arquivo. Isso por conta de dois motivos; o primeiro pelo fato dos dois pilares morrerem antes da altura do pé direito do plenário, o que dificulta a amarração das alvenarias, e a segunda é pelo fato dessa amarração entre as alvenarias não ter sido feita corretamente. Com isso, pelo fato dos dois elementos trabalharem de forma diferente (com relação a esforços solicitantes de força e temperatura) podem ocasionar trincas. Esse problema também ocorre na sala do arquivo.

OBS: O problema na sala da presidência é causado também pela humidade por capilaridade que ocorre no jardim do lado externo, que será abordado no item 4.2.



Figura 3- Trincas do lado direito e esquerdo do plenário

OBS1: O desprendimento do reboco na parede, que aparece na foto do lado esquerdo do plenário, é também causado pelo problema de infiltração que será abordado mais a frente.

Denver Brito

OBS2: Como as trincas após serem costuradas e rebocadas precisam ser pintadas, e pelo fato dessa pintura apresentar sinais de desgaste. Toda parede que for reparada precisa ser pintada em toda sua área, até pelo motivo de não aparentar tons diferentes na mesma parede causando assim, desconforto visual.

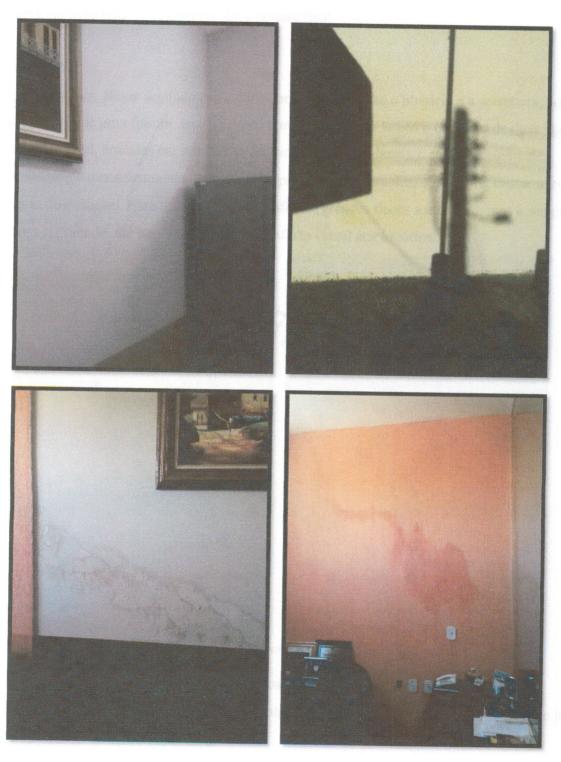


Figura 4- Trincas e fissuras do lado interno e externo da sala da presidência e na sala do arquivo

Denver Breto





Figura 5- Umidade na alvenaria, causada pelos jardins externos da câmara

Danner Brito

OBS: Esse tipo de jardim nas proximidades da edificação, deve ser planejado de forma que não ocorra esse tipo de patologia, prevendo um eficiente projeto de impermeabilização.


Solução: Levando em consideração que os cuidados citados acima não foram tomados, e que o jardim não cumpri a função estética a qual foi designado (como pode ser visto nas figuras 5). A solução a ser tomada é cobrir o jardim com um Passeio (calçada) de concreto (inclusive o jardim suspenso). Tomando sempre o cuidado de fazer com que a queda do passeio leve as águas pluviais para o caminho correto do descarte.

4.3. PATOLOGIAS CAUSADAS PELO TRANSBORDO DA CALHA DA COBERTURA

Caso 01

Problemática: Ouve ocorrências de água pingando pelo forro (o que causou inúmeros problemas no forro PVC do local) e nas paredes do plenário, ao verificar, foi detectado que em chuvas de alta intensidade a calha não conseguia drenar o volume de água em que o telhado de 340 m² (área de contribuição do telhado para calha do lado esquerdo do prédio) descartava sobre ela. Com isso, quando a calha transbordava a água voltava para dentro da edificação causando as ocorrências citadas, entre outras patologias, como bolhas, manchas, tinta descascada e mofo espalhados pela parede do lado esquerdo do plenário, além de atingir outros ambientes com os mesmos sintomas, como a copa, o arquivo e a sala de comissão.

Denver Brita

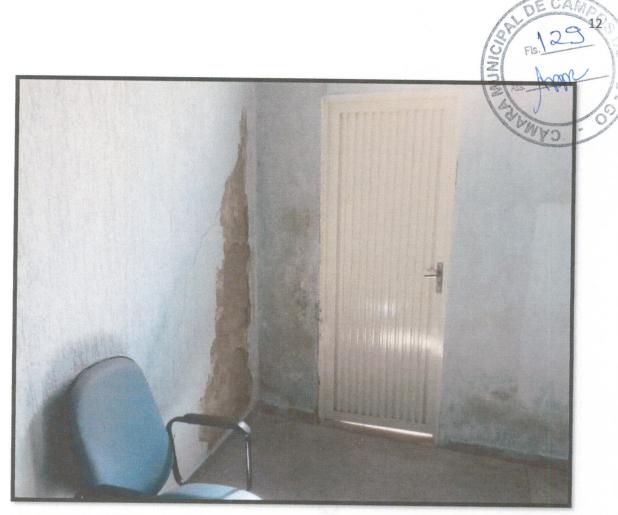



Januar Brillo





James Britis



Figura 6- Patologias causadas pela umidade proveniente do transbordo da calha do telhado

Solução 1: As fotos mostram a situação da pintura das paredes do plenário e das salas que sofreram com a infiltração. Nesses cômodos da edificação toda a pintura deve ser refeita em duas demãos, e executando o serviço de emassamento onde for necessário.

OBS1: O motivo pelo qual a calha não consegue drenar a água da chuva, está no fato de que os 4 bocais de saída de 75mm cada, por qual a água proveniente do telhado é drenada não é suficiente. Segundo a base de cálculo, levando em consideração a área de contribuição do telhado e a intensidade pluviométrica da região teríamos que ter naquela calha no mínimo 8 bocais de 100mm cada.

Denner Britte

Figura 7 - Imagens da situação da calha e dos bocais

Denner Britto



Solução 2: As soluções nesse caso serão:

- Trocar os 4 bocais já existentes de 75mm pelo o de 100mm.
- Acrescentar ao menos mais 4 bocais de 100mm (totalizando 8 bocais) com distâncias equivalentes pela calha, para que fique bem distribuído por toda calha.
- Nivelar os bocais já existentes, evitando os ressaltos (bocais acima do nível da superfície calha como é mostrado na figura 7) para evitar acumulo de água ao redor.
- Aplicação de no mínimo 3 demãos de impermeabilizante em toda a área da calha. (Recomendado: Neutrol da Vedacit)

OBS2: É remendado que cada bocal tenha um tubo de queda individual até o nível térreo, para garantir uma melhor drenagem.

Caso 02


<u>Problemática:</u> Também foram detectados alguns pontos de infiltração no telhado da cobertura devido as peças de chapa em aço do telhado, estarem soltas ou danificadas.

Solução: Neste caso, a solução passa por uma revisão minuciosa em todo o telhado da cobertura, verificando possíveis locais de infiltrações, para que seja feita a manutenção adequada. Em áreas muito críticas, deve ser feito a troca do painel do telhado de zinco, em áreas de pequena infiltração, deve ser aplicada uma manta asfáltica aluminizada para telhado autoadesiva e em partes em que a chapa estiver apenas solta, fazer o travamento das chapas com pino reto com porca.

Janua Brito



5. Anexo 1: Planta baixa de localização da câmara municipal

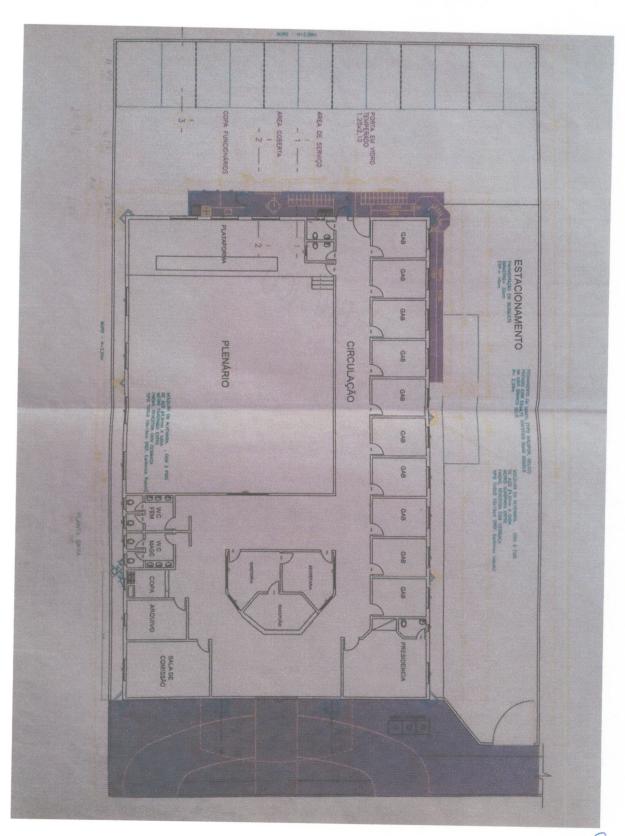

Inner Brette

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Todas as anomalias detectadas pela perícia se enquadram no grau de risco mínimo segundo as diretrizes da Norma de Inspeção Predial do IBAPE – 2009, que determina o grau mínimo como risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento de desvalorização da edificação.

Diante das patologias e das soluções viáveis apresentadas e de todas as normas e cuidados citados no laudo, recomenda-se que as correções sejam realizadas o quanto antes para evitar um agravamento das anomalias e possíveis complicações ainda maiores que podem comprometer de fato a utilização e o funcionamento regular da edificação à qual ela foi destinada.

No caso das calhas de drenagem de águas pluviais, é recomendado que seja feita a limpeza periodicamente, para garantir a fluência da água no decorrer da calha e evitar o entupimento dos bocais de drenagem.

Campos Belos, setembro de 2018

Eng^o Civil Denner Brito de Oliveira

CREA/GO - 1016903766

ART nº: 1020180194459

Campos Belos - GO



MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo de reparo predial Câmara Municipal Avelino Antônio Mendes ART nº: 1020180194459

Setembro / 2018

Jan Sultier



1. IDENTIFICAÇÃO DOS VINCULADOS DO CONTRATO.

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (CONTRATADA).

Responsável Técnico: Denner Brito de Oliveira

Graduação: Engenheiro Civil

E-mail: dennerbrito@hotmail.com

Telefone: (62) 99665-9169

CREA-GO: 1016903766AP-GO

ART (Anotação de responsabilidade Técnica): 1020180194459

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE.

Contratante: Câmara Municipal de Campos Belos

Endereço: Rua T. Rocha, Quadra 15-C, Lote 16, Setor Aeroporto, Campos Belos - GO

Telefone: (62) 3451-1070

Responsável: Jurandi José dos Santos

Cargo: Vereador e presidente da mesa diretora da Câmara

Januar Grita

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DO LOCAL

Edificação: Câmara Municipal Avelino Antônio Mendes (Campos Belos - Estado de Goias)

Endereço: Rua T. Rocha, Quadra 15-C, Lote 16, Setor Aeroporto, Campos Belos - Goiás,

Cep: 73840-000



Figura 1- Câmara municipal de Campos Belos, visão aérea via satélite. FONTE: Google MAPS

Denner Brito

MEMORIAL DESCRITIVO



Considerações Iniciais

- Os locais, fotografias e demais informações adicionais sobre onde vai ser executado cada serviço estão no laudo técnico de reforma.
- Todo ou qualquer dano causado pela empresa executora durante a obra, terá que ser recuperado.
- Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços, deverá ser apresentado a justificativa a fiscalização e aguardar a aprovação ou não da mesma.

1. Reparos de trincas e fissuras

- Os reparos nas trincas serão feitos através de costura com grampos/ferragem aço CA-50 de 6,3 mm e/ou 8,0 mm e argamassa forte 3:1:1 (areia, cimento, cal).
- As costuras serão feitas com rasgos nos locais onde se encontram as
 fissuras/trincas/rachaduras e preenchimento com as ferragens indicadas de acordo com
 a necessidade, sendo, preferencialmente, o uso de aço 6,3mm para fissuras e trincas e
 8,0mm para rachaduras. Contudo, o encarregado pode mesclar os ferros ou fazer
 permuta. Os rasgos nos locais serão preenchidos com argamassa.
- Depois de finalizado, deve ser feito todo o acabamento até a pintura final.
- No caso da fissura no teto, deve ser executado um rasgo de aproximadamente 3 cm no
 cobrimento da laje, percorrendo toda extensão da fissura e montado uma malha de aço
 (ferro CA-50 6,3mm com espaçamentos de 15 cm nas duas direções) para que ela
 trabalhe junto com a movimentação das duas lajes.
- Na evidencia de microfissuras, utilizar o selante a base de resina acrílica.

2. Calçamento do entorno da câmara

 O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária à sua remoção, até uma profundidade conveniente.

Denner Brita

 Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual executada a calçada nas dimensões adotadas.

 A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

- A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada.
- A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico
- O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm. Será executado calçada em concreto com FCK=20Mpa, traço 1:2,7:3, com preparo mecânico.
- A espessura da calçada é de 10 cm.
- Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base, irrigando-as ligeiramente. O
 concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e
 regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado da largura do
 calçamento.
- O concreto utilizado deve ser misturado a aditivo plastificante e estabilizador (Vedalit ou equivalente), com proporções de acordo com o fabricante.
- A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da calçada, com régua e o nível de bolha.
- A declividade longitudinal da calçada deve ser executada com no mínimo 1% no sentido contrario da edificação para eliminação das águas pluviais.
- O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.
- A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a
 diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento
 vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode
 servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser

Donner Brito

indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo dias.

3. Pintura

As tintas utilizadas para pintura são, tinta látex (Vivacor ou equivalente) e Grafiato (Vivacor ou equivalente). Com cores de acordo com o que for determinado pela fiscalização da Câmara Municipal. Qualquer outra marca ou tipo utilizada que a contratada julgar necessário, deverá ser autorizado pela fiscalização.

OBS: O mesmo vale para textura ou grafitado que for necessário ser refeito no plenário.

Recomendações gerais:

- As superficies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
- É importante ressaltar que onde houver parte do reboco bastante prejudicado, é
 necessário refazer o mesmo, deixando o local nivelado e regularizado para receber a
 pintura de maneira eficiente.
- As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.
- Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50 x 0,40m no próprio local a que se destina para aprovação da FISCALIZAÇÃO.
- As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na
 proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou
 marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação
 das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.
 Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
 mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma
 mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais
 densos

Demer Brito

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais.

4. Troca de parte do forro PVC

Será trocada a placa da metade do forro da parte esquerda do plenário, pois se encontra bastante danificada.

Recomendações gerais:

- Todo o forro deverá ser contínuo, sendo interrompido somente nas bordas.
- O forro de PVC deverá ser uniforme e plano, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.
- Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações.
- Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais planos e nivelados, para fixação das réguas de PVC, através de parafusos, grampos ou rebites.
- Deverá ser instalado rodaforro de PVC em todo o perímetro para o perfeito acabamento com as divisórias.
- A estrutura de Metalon que estiver em bom estado de conservação, deve ser reaproveitado.

5. Manutenção da calha e da cobertura

5.1. Sistema de drenagem da calha

- Trocar os 4 bocais já existentes de abertura de 75mm pelo o de 100mm.
- Acrescentar ao menos mais 4 bocais na calha de 100mm (totalizando 8 bocais) com distâncias equivalentes pela calha, para que fique bem distribuído por toda calha.
- Nivelar os bocais já existentes, evitando os ressaltos (bocais acima do nível da superfície da calha) para evitar acumulo de água ao redor.
- Cada bocal terá um tubo de queda individual até o nível térreo, para garantir uma

Damer Butto

melhor drenagem.

 Os tubos de queda deverão ser do mesmo diâmetro (100mm) dos bocais, da calha até o descarte.

- Os tubos utilizados deverão ser qualidade comprovada, como: Amanco, Tigre ou equivalentes (qualquer outra marca ou tipo utilizada que a contratada julgar necessário, deverá ser autorizado pela fiscalização).
- O mesmo vale para os joelhos ou qualquer outro item de ligação das tubulações.
- A eficiência do sistema de drenagem deve ser verificada ao fim da execução do serviço, verificando se o sistema apresenta alguma falha, principalmente de vazamento.

5.2. Impermeabilização da calha

- A impermeabilização da calha de concreto deverá ser executada com frio Asfalto massa Betuminosa Vedacit ou impermeabilizante equivalente (qualquer outra marca ou tipo utilizada que a contratada julgar necessário, deverá ser autorizado pela fiscalização).
- Toda a calha deve ser impermeabilizada, tanto a base, quanto toda a lateral.
- Toda a área de aplicação deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldastes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros.
- Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.
- Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações.
- O impermeabilizante deve ser aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C.
- Apenas na 1ª demão, deve ser diluído em, no máximo, 20% de água limpa para proporcionar melhor penetração do produto.
- Recomenda-se que despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado aos poucos, para proceder a aplicação.

5.3. Manutenção do telhado

Denner Bruto

 Deve ser feito uma revisão minuciosa em todo o telhado da cobertura, verificando possíveis locais de infiltrações, para que seja feita a manutenção adequada.

• Em áreas muito críticas, deve ser feito a troca do painel do telhado de zinco.

 Em áreas de pequena infiltração, deve ser aplicada uma manta asfáltica aluminizada para telhado autoadesiva.

 Em partes em que a chapa estiver apenas solta, fazer o travamento das chapas com pino reto com porca.

 Antes da aplicação da manta, deve ser feita a limpeza da superfície de tal forma que remova todas as partículas soltas e resíduos existente.

6. Limpeza Permanente e Final para Entrega das Obras

- Limpeza Permanente A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos não necessários aos serviços.
- A CONTRATADA deverá efetuar no final de cada jornada de trabalho, a remoção e principalmente a limpeza local, de todos os detritos e entulhos provenientes dos trabalhos executados.
- No término da obra, deverá ser feita uma limpeza geral final, de modo que a edificação fique em condições de imediata utilização.
- Para fins de recebimento dos serviços serão verificadas as condições dos pisos, vidros, revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela Fiscalização.

Campos Belos, setembro de 2018

Engº Civil Denner Brito de Oliveira

1 James Butto de Fleveura

CREA/GO - 1016903766

ART nº: 1020180194459

7	PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFERÊNCIA (REPAROS DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS - GOJ	DE REFERÊNCIA	(REPAROS DA EL	DIFICAÇÃO DA CÂM	ARA MUNICIPAL DE	CAMPOS BELOS -	GO)	
Walth	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO MAT. (R\$	PREÇO MAT. (R\$) PREÇO M.O. (R\$)	PREÇO (UNIT) MAT. + M.O. (RS)	PREÇO (TOTAL) MAT. + M.O. (R\$)	REFERÊNCIAL DE ORÇAMENTO - CÓDIGO DE REFERÊNCIA (*)
1.	REPARO DE TRINCAS E FISSURAS							
1.1.1	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	Z	30,00	1,54	7,02	8,56	256,80	AGETOP - 200102
1.1.2	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	É	1,00	19,63	0,00	19,63	19,63	SINAPI Insumo - 6094
1.1.3	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	5,00	5,45	0,00	5,45	27,25	SINAPI Insumo - 34449
2.	CALÇAMENTO DO ENTORNO DA CÂMARA							
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	≤ 2	75,00	0,00	1,92	1,92	144,00	AGETOP - 041140
2.1.2.	APILOAMENTO	M²	75,00	0,00	3,80	3,80	285,00	AGETOP - 041002
2,1,3,	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARM ADO	M²	75,00	58,84	18,44	77,28	5.795,72	SINAPI - 94996
2.1.4.	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	181	15,00	121,17	0,00	121,17	1.817,55	SINAPI Insumo - 37538
3,	REVESTIMENTO E PINTURA							
3.1.	REVESTIMENTO							
 	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	90,00	16,69	11,53	28,22	2.539,67	SINAPI - 87530
3.1.2.	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO	181	5,00	121,17	0,00	121,17	605,85	SINAPI insumo - 37538
3.2.	PINTURA							
3.2.1.	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M ²	410,00	0,00	3,80	3,80	1.558,00	AGETOP - 260104

Denver Bento

6.	5.2.3.	5.2.2.	5.3.	5.2.3.	5.2.2.	5.2.1.	2.2.	5.1.2.	5.1.1.		5.1.	4.1.2	4,1,1		4	3.2.4.	CONTRACTOR	12. N
	3	00	3	JC 10			U										13	1 6. 404
LIMPEZA PERMANENTE E FINAL PARA ENTREGA DA ORBA	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO COLOCADA	COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS	MANUTENÇÃO DO TELHADO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	SISTEMA DE DRENAGEM DA CALHA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE DE CONCRETO P/ PINTURA	ALTONOMY A PRINCIPAL IN	TRATAMENTO DA CALHA	TINTA ALQUÍDICA D.F. MANUITENÇÃO DA CALHA E DA COBERTIDA	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	The state of the s	TROCA DE PARTE DO FORBO BY	PINTURA LATEX DIJAS DEMAOS COM SELADOS	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS
	M ²	M ²		CN	3	S		M²	M ²			₹.	M ²		M.		M ²	M ²
	10,00	15,00		45,00	108,00	8,00		45,00	45,00			164,00	164,00		410,00		80.00	160,00
	46,00	27,03		7,79	10,63	49,61		15,78	0,40			24,04	0,00		2,52	100	4.06	1,50
	0,00	4,01		4,14	5,53	52,52		10,18	6,76			7,16	3,23		4,57	4,34	20	6,56
	46,00	31,04		11,93	16,16	102,13		25,96	7,16			31,20	3,23		7,09	8,98		8,06
	460,00	465,60		536,79	1.745,10	817,05		1.168,31	322,20			5.116,80	529,72		2.906,90	718,40		1.289,60
	AGETOP - 120104	AGETOP - 160969		SINAPI -89809	SINAPI - 89800	SINAPI - 90441		SINAPI - 98557	SINAPI - 73948/002			AGETOP - 210460	AGETOP - 020147		AGETOP - 261302	AGETOP - 260601		AGETOP - 261300

Demor Boutos

			K	No.	The state of the s	AN
		S. Adia.	Z D D D D D D D D D D D D D D D D D D D			6.1.1. (OBRAS CIVIS)
TOTAL GERAL (R\$)	0,54, (21,3976)	1/acc ht/ 1 d d	SUBTOTAL GERAL (R\$)			M³ 770,00
						0,45
						1,43
						1,88
37.094.87	6.521,33	30.5/3,54				1.447,60
						AGETOP - 270501

OBSERVAÇÕES

(*) Valores do SINAPI baseados na última tabela atualizada pelo órgão responsável, com data de emissão de 17/09/2018 / Valores da AGETOP baseados na última tabela atualizada pelo órgão responsável, com data de emissão de novembro de 2017. As duas tabelas possuem valores com encargos sociais onerados.
Alguns serviçõs não encontrados nas tabelas da Agetop, foram retiradas das tabelas SINAPI

Campos Belos - GO, setembro de 2018

Eng° Civil Denner Brito de Oliveira CREA/GO – 1016903766 ART nº:1020180194459

lenver

19 Mês de 1a 10 dies de 11 a 20 dies de 21 a 30 dies 100,00% 303,68	19 Mês de 11 a 20 dias de
de 11 a 20 dias de	de 11 a 20 días de 21 a 30 días
	do 31 a 40 dias

Johnson Thite

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO E REFORMA

DESCRIÇÃO	V	ALORES DE REFERÊNCIA	-%	UMA
Administra % 0	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	BDI ADOTADO %
Administração Central	3,00	4,00		
Seguro e Garantia (*)	0,80		5,50	3,0
Risco		0,80	1,00	0,8
Despesas Financeiras	0,97	1,27	1,27	
Lucro	0,59	1,23	1,39	1,2
	6,16	7,40		1,2
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15		8,96	8,20
COFINS		6,65	8,65	5,15
PIS	3,00	3,00	3,00	3,00
SSQN (**)	0,65	0,65	0,65	
554(1)	1,50	3,00		0,65
		3,00	5,00	1,50
			TOTAL (%)	21,33

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

VALOR DO BDI ADOTADO	21,33%

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO

Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo,

VALO	ORES DE BDI POR TI	PO DE OBRA	
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios (Reforma)	20,34%	22 12%	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
(Marina)	20,34%	22,12%	25,00

Campos Belos - GO, setembro de 2018

Engº Civil Denner Brito de Oliveira


CREA/GO - 1016903766 ART nº:1020180194459





5.2.1.	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	UNID.		Código:	COMP
CÓD. MÃO DE OB	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	PARCIA
MAD DE OB	nia.				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,3750000	14,99	5,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	2,3970000	19,57	46,90
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			L	52,52
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	СНР	0,7500000	21,43	16,07
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	СНІ	1,6470000	20,37	33,54
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS				49,61
	TOTAL CUSTO UNITÁRIO				
eferência:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES DATA:08/2018(codigo e preço)(exceto dos itens com aste sociais onerados)	ANALÍTIC risco)(en	CO Cargos		102,13
	MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA preço)(exceto dos itens com asterisco)(encargos sociais o	:08/2017	(codigo e		

2.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M³		Código:	COMP
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	custo	PARCIA
MÃO DE OB	3RA			UNIT.	ANCIA
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,2256000	19,49	4,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3317000	19,61	6.50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,5573000	13,52	7,53
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			L	18,44
3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,1280000	4.00	
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2500000	1,03 5,58	1,16
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,2000000	0,74	0,14
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224000	17,33	19,45
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,1213000	302,58	36,70
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS				58,84
ferência:	TOTAL CUSTO UNITÁRIO			Г	77,28
rerencia:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA	ANALÍTIC	CO		

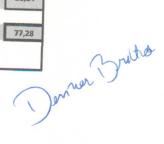

AND THE WANTED

5.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	IM ²		Código:	COMP
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID	COFF	CUSTO	SINAPI
MÃO DE OE	RA		CUEF.	UNIT.	PARCIA
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,0850000	16,28	1.20
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4220000	20.85	1,38
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			L	10,18
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,5000000	10,52	15,78
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS				15,78
	TOTAL CUSTO UNITÁRIO			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY	
eferência:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES	ANALÍTIC	0	L	25,96
	MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA preço)(exceto dos itens com asterisco)(encargos sociais o	:08/2017	(codigo e		

5.1.1.	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²		Código:	COMP.
CÓD. MÃO DE OB	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	PARCIAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,5000000	13,52	6.76
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			13,32	6,76 6,76
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0580000	6,90	0.40
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			0,30	0,40
	TOTAL CUSTO UNITÁRIO				
Referência:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA	ANALÍTIC	0	L	7,16

3.1.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		Código:	COMP
CÓD. MÃO DE OB	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	PARCIA
88309 88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4700000	19,61	9,22
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS		0,1710000	13,52	2,31 11,53
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	МЗ	0,0376000	443,92	16,69
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			L	16,69
ferência:	TOTAL CUSTO UNITÁRIO MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA	ANA LÍTIC	0		28,22



Januar Johnson

eferência:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES. DATA:08/2018(codigo e preço)(exceto dos itens com astersociais onerados) MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA: preço)(exceto dos itens com asterisco)(encargos sociais or	risco)(enc	argos	1	6,16
				L	.0,63
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			1	10,63
30363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0530000		0,06
38383	0.113	UN	0,0191000	40,55	0,77
20083	ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	M	1,0500000	8,82	9,26
9836	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA	UN	0,0117000	46,7	0,54
122	MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			L	5,53
	ENCARGOS COMPLEMENTARES CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA	Н	0,1600000	19,57	3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁLLICO COM	Н	0,1600000	14,99	2,40
MÃO DE O 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO		COEF.	UNIT.	PARCIA
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID	COEF.	CUSTO	
5.2.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UNID.		Código:	COMI

5.2.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UNID.		Código:	COMP
CÓD. MÃO DE OB	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	PARCIA
				GIVII.	
88248 88267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Н	0,1200000	14,99	1,80
55207	ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1200000	19,57	2,34
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MÃO DE OBRA MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS			15,5,7 L	4,14
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000000	1,87	
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000		1,87
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460000	5,14	0.78
	CUSTO UNIT. TOTAL DE MATERIAL / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS				7,79
	TOTAL CUSTO UNITÁRIO				
ferência:	MAT/MDO:SINAPI-PCI.818.01-CUSTOS DE COMPOSIÇÕES A DATA:08/2018(codigo e preço)(exceto dos itens com asteri sociais onerados) MAT/MDO:SINAPI-PCI.811.01-PREÇOS DE INSUMOS DATA: preço)(exceto dos itens com asterisco)(encargos sociais on	isco)(enc	argos	1	1,93

COMPOSIÇÕES AGETOP



AGETOP - AGÉNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Relatório de Composição do Serviço

08/11/2017 - 17:15

Página: 1685 de 1975

Janua Brutto

Tabela de preços: TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TLIQUO

Código auxiliar 0004		En Calaire			VVA	8
0005	PEDREIRO	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	A district of the same
7000	SERVENTE	7,09	15,53	119.02	0.2500	Cuisto Horar
		4,34	9,51	119.02	0,3300	2 con 31
ódigo auxíliar	(C) Materiais			(B) Total:	0,3300	3,
138	AREIA MEDIA		Unidade	Valor unitário	Consumo	Control of the Contro
215	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")		m3	75.00	0.0015	Valor tot
.10	CIMENTO PORTLAND C.P. 32		Kg Kg	2,95	0,3900	0,1
			I Ng	0,40	0,7100	0.2
				(C) Total:		1.5
		Custo dire	to total (A) + (E	3) + (C) + (D) + (E)		
				BDI: 0,00%		8,5
A COLUMN THE PARTY OF THE PARTY			Pr	eço unitário total		0,0

	Relatório de Composição do Serv	E TRANSPORTES E OBRAS - AGET	OP		08	/11/2017 - 17:1
Tabela de precos	TARELA 120 CUCTOS TO	CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA			Pági	na: 108 de 197
Código auxiliar	(D) \$44	CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA EM APILOAMENTO COM TRANSPORTE N	- TONE DATE	MAN ESCAVADA	Unidade: m2	
0005	SERVENTE	Eq. Salariai	Sal/Hora	Encargos(%)	Consuma	
0005	[[D] Waos-de-obra	Eq. Salariai 4,34	Sal/Hora 9,51	Encargos(%)	Consumo	
0005	SERVENTE	Eq. Salariai		Encargos(%) 119.02 119.02	0,0913	0.8
0005	SERVENTE	Eq. Salariai 4,34	9,51	119,02	0,0913	0.8
005	SERVENTE	Eq. Salarial 4,34 7,09	9,51 15,53	119,02 119,02 (B) Total:	0,0913	0.8
0005	SERVENTE	Eq. Salarial 4,34 7,09	9,51 15,53	119,02 119,02 (B) Total: 3) + (C) + (D) + (E)	0,0913 0,0674	0.8 1,0 1,9,
0005 0004	SERVENTE	Eq. Salarial 4,34 7,09	9,51 15,53 to total (A) + (I	119,02 119,02 (B) Total:	0,0913	Custo Horári 0.8 1,0 1,9; 1,9;

	Relatório de Composição do Ser	DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO	OP		08/	/11/2017 - 17:1
		S CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA			Pág	gina: 98 de 1975
Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eg. Salariai			Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
	SERVENTE	4,34	Sal/Hora 9,51	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				119.02	0.4000	
					0,7000	2.80
				(B) Total:	0,4000	3,80
				(B) Total:		
				(B) Total: B) + (C) + (D) + (E)		3,80
			to total (Á) + (B	(B) Total:		

	AGETOP - AGENCIA GOIANA DE Relatório de Composição do Servi	TRANSPORTES E OBRAS - AGET	OP		08	/11/2017 - 17:15
					Página	a: 1836 de 1975
Serviço: 260104 - Código auxiliar	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A L	CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA ATEX			Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
2005						
005	SERVENTE	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Harrist
005		Eq. Salarial 4,34	Sal/Hora 9,51	Encargos(%)	Consumo 0.4000	
005					0,4000	3,80
005		4.34	9,51	119.02 (B) Total:	0,4000	3,80
0005		4.34	9,51	119,02 (B) Total: B) + (C) + (D) + (E)	0,4000	3,80 3,80
0005		4.34	9,51 to total (A) + (E	119.02 (B) Total:	0,4000	Custo Horário 3,80 3,80 3,80 0,00

	AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE T Relatório de Composição do Serviço		OP		08	/11/2017 - 17:1
Tabela de preços Serviço: 261300 -	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIV EMASSAMENTO COM MASSA PVA DU	/IS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA				a: 1856 de 197
	DU NASSA PVA DU	AS DEMAOS			Data base: 01/	11/2017
Código auxillar	(B) Maos-de-obra				Unidade: m2	
Código auxiliar 0008	(B) Mäos-de-obra AJUDANTE	Eq. Salariai	\$al/Hora	Encargos(%)		
Código auxiliar 0008	(B) Mãos-de-obra AJUDANTE PINTOR	4,34	\$al/Hora 9,51	300 /01	Consumo	
Código auxiliar 0008	AJUDANTE			119.02	Consumo 0,2000	1,9
Código auxiliar 0008 0018	AJUDANTE	4,34	9,51	119.02	0,2000 0,3000	Custo Horári 1.9 4,6 6,5
Código auxillar	AJUDANTE	4,34	9,51	119,02 119,02	0,2000 0,3000	1,9 4,6

Valor total
0 10

Omnor

MPOS BEZ



AGETOP	AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRAN Relatório de Composição do Serviço	SPORTES E OBRAS - AGET	OP		08	/11/2017 - 17:1
Tabela de preços	: TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - N				Págin	a: 1841 de 197
Código auxiliar	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRIL (B) Mãos-de-obra	ico			Data base: 01/ Unidade: m2	
8000	AJUDANTE	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		
0018	PINTOR	4,34	9,51	1001 900 [70]	Consumo	Custo Horári
		7.09	15.53	119,02	0,0928	0.8
			10,00	119,02	0.2600	4,0
ódigo auxiliar	(C) Materials			(B) Total:		4.9
048	TINTA TEXTURIZADA		Unidade	Valor unitário		
294	SELADOR ACRILICO		1		Consumo	Valor tota
674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)		1	5,83	0.6000	3,5
	TELL (HOMERO 100)		un	4,10 0.65	0,1200	0,4
					0,1000	0.0
				(C) Total:		4.00
		Custo diret	o total (A) + (E	3) + (C) + (D) + (E)		
			124 . (2	PDI: 0 000		8,98
			in.	BDI: 0,00%		0,00
SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW			Pr	eço unitário total	CONTRACTOR OF STREET	0,00

Tabela de preços	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVI PINTURA LATEX DUAS DEMANS COM					
Senico actana					Página	a: 1858 de 197
Código auxiliar	PINTURA LATEX DUAS DEMADS COM :	S - NOVEMBRO/2017 - ONERADA SELADOR			Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
8000	AJUDANTE	Eq. Salarial	Sal/Hora	Engarage (9/1)		
0018	PINTOR	4,34	9.51	Encargos(%)	Consumo	Custo Horái
		7,09	15.53	119,02	0,0822	0.
***************************************				(B) Total:	0.2438	3,
ódigo auxillar	(C) Materials	STATE SEPTEMBER STATE SEPTEMBER STATE SEPTEMBER SEPTEMBE		(-)		4,
052	TINTA PVA LATEX		Unidade	Valor unitário	Consumo	
674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)		1 1	11.50	0,1700	Valor to
294	SELADOR ACRILICO		un	0,65		1,5
			1	4,10	0,1000	0,0
				(C) Total:	0,1200	0,4
						2,
		Custo diret	to total (A) + (E			2.5
		Custo diret		BDI: 0,00% reço unitário total		7,0

	Relatório de Composição do Ser	DE TRANSPORTES E OBRAS - AGET	OP		08	3/11/2017 - 17:19
Tabela de precos	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRIGA	CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA			Pág	gina: 43 de 197
Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA LUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	C/ TRANSP. AT	É CB. E CARGA	Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
0005	(15) HIGOS-GE-ODIA	En Calmini				
0005	SERVENTE	Eq. Salarial	\$al/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Harásia
0005	SERVENTE OFICIAL "B"	4,34	9,51	Encargos(%)	Consumo 0.2900	
0005	SERVENTE				0,2900	2,76
0005	SERVENTE	4,34	9,51	119.02	0,2900	2,76 0,47
0005	SERVENTE	4,34 7,09	9,51 15,53	119.02 119.02 (B) Total:	0,2900 0,0300	2,76 0.47
0005	SERVENTE	4,34 7,09	9,51 15,53	119.02 119.02 (B) Total:	0,2900 0,0300	2,76 0,47 3,23
0005 0025	SERVENTE	4,34 7,09	9,51 15,53 eto total (A) + (E	119.02 119.02 (B) Total:	0,2900 0,0300	Custo Horário 2,76 0,47 3,23 3,23 0,00

	AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE 1 Relatório de Composição do Serviço		OP		08	11/2017 - 17:15
Tabela de precos	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIN FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EN				Págin	a: 1720 de 1975
Sangan Dinagan	FORDS DE CORMS UN	IS - NOVEMBROOMIZ ONE				
Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	METALON PINTADA COM TINTA ALQ	UÍDICA D.F.		Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
Código auxiliar 0025	(B) Mãos-de-obra OFICIAL "B"	Eq. Salarial	UIDICA D.F.	Encargos/%	Unidade: m2	
Código auxiliar 0025 0018	(B) Mãos-de-obra OFICIAL "B" PINTOR	Eq. Salarial 7,09		Encargos(%)	Unidade. m2	Custo Horário
Código auxiliar 0025 0018	(B) Mãos-de-obra OFICIAL "B"	Eq. Salarial 7,09	Sal/Hora	119,02	Consumo 0,4167	Custo Horário 6,47
Código auxiliar 0025 0018 0008	(B) Mãos-de-obra OFICIAL "B" PINTOR	Eq. Salarial 7,09	Sal/Hora 15,53		Unidade. m2	Custo Horário

6.47 0.52 0.77 7.16

MPOS BE

Código auxiliar	(C) Materials			4 6	1 D
2712	TINTA ALQUIDICA DE SUMALUN OLUMBIA	Unidade	Water to 1.1		1/1/2
2788	/AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	1	Valor unitário 31,13	Consumo	Valor (etai
2100			31,13	0.0414	1,29
	SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO)	un	1.84	0.0043	3
2769	EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X 15 X 30 M M.		1,04	0.0014	0,00
1698	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM			161	AHA
	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	m	1,25	0,7619	
2770	PARAFUSO AVIO BROCANTE 4,2 X 19MM	1	16,17	0,0078	0,95
	METALON 20 X 20 CH.20				0,13
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	Kg Kg	0.04	10,5548	0.42
672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	m2	4,30	1,8626	8.01
	ILLETRODO 2.5 OK	un	9,50	1,0000	9,50
334	DISCO DE CORTE DIAME FINA	Kg	2,00	0,0648	0,13
715	FABRICAÇÃO / MONTAGEM (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA)	un	7.03	0,0044	0,06
	BANDEJA) BANDEJA CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS	Kg	3,89	0,0264	0,19
			0,00	0,8627	3,36
			(C) Total:		
					24,04
	Custo direto t	otal (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		
			BDI: 0.00%		31,20
		Pre	co unitário total		31,20

AGETOP	AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE Relatório de Composição do Serviço	S E OBRAS - AGET	OP		08.	/11/2017 - 17:
Tabela de preços	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBR.				Página	a: 1584 de 197
Código auxiliar	COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0.43 MM C/ACE. (B) Mãos-de-obra	0/2017 - ONERADA SSORIOS			Data base: 01/ Unidade: m2	11/2017
0015	MONTADOR DE ESTRUT METALICA	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		
0008	AJUDANTE	7,09	15,53		Consumo	Custo Horát
		4.34	9.51		0,1602	2,4
Código auxiliar	(C) Materials			(B) Total:	0,1602	1,5 4,0
2675	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO		Unidade	Valor unitário	Consumo	
291			un	1.20	2.0500	Valor tot
201	PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM)		m2	19.76	1,1500	2.4
			un	0.90	2,0500	22.7
				(C) Total:	2,0000	1,8
		Custo diret	o total /At			27,01
		and and	0 total (A) + (I	B) + (C) + (D) + (E)		31,04
200 recombination and the second			D	BDI: 0,00% eço unitário total		0,00

AGETOP - AGÉNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGE	TOP		08/1	1/2017 - 17:
Tabela de preços: TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - ONERADA Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B				1518 de 19
MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO COLOCADA	Unidade m2	Valor unitario	Consumo 1,0000	Valor tot
			1,0000	Valo

AGETOP	AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRAN Relatório de Composição do Serviço	ONTES E OBRAS - AGET	OP		08	/11/2017 - 17:1
Tabela de preços	TABELA 129 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - N LIMPEZA FINAL DE OBRA - (ORRAS CIVIS -				Págin	a: 1903 de 1975
Código auxiliar	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) [B] Mãos-de-obra	IOVEMBRO/2017 - ONERADA			Data base: 01/ Unidade: m2	
0005	SERVENTE	Eq. Salarial	\$al/Hora			
		4.34	9.51	100 (10)	Consumo	Custo Horário
			5.01	119.02	0,1500	1,43
Código auxiliar	(C) Materiais			(B) Total:		1,43
971	SABAO EM PO		Unidade	Material III		
110	ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L)		Kg	Valor unitário	Consumo	Valor tota
840	AMÔNIA (D = 0.771 KG/DM3)		1 1	4,31	0,0100	0,04
	G,TTT KG/DN/3)		Ka	4,10	0.0500	0,21
			I Ny	3,30	0,0597	0.20
				(C) Total:		0,45
		Custo diret	o total (A) + (E	3) + (C) + (D) + (E)		
			(A) + (E) + (C) + (D) + (E)		1,88
	BDI: 0,009			BDI: 0,00%		
		NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	FI	eço unitário total		1,88

Januar Griller



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou service 102048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituída pela 1020180199843

CPF/CNPJ: 86.877.099/0001-20

1. Responsável Técnico

DENNER BRITO DE OLIVEIRA

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1016903766

Registro: 1016903766AP-GO

2. Dados do Contrato-

Contratante: Câmara Municipal de Campos Belos

Rua Temístocles Rocha, Nº 16

Quadra: 15-C Lote: 16

E-Mail: camaracb2017@outlook.com

Contrato: 008/2018

Complemento:

Celebrado em: 29/06/2018

Bairro: Aeroporto

Cidade: Campos Belos-GO

CEP: 73840-000

Fone: (62)3451-1070

Valor Obra/Servico R\$: 5.750.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço-

Rua Temístocles Rocha, Nº 16

Ação institucional: Órgão Público

Quadra: 15-C Lote: 16 Data de Inicio: 20/10/2018 Complemento:

Previsão término: 20/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Jurandi José dos Santos

E-Mail:

Bairro: Aeroporto

CEP: 73840-000

Cidade: Campos Belos-GO

Coordenadas Geográficas: -13.033160,-46.774963

CPF/CNPJ: 470.268.981-91 Fone: (62) 3451-1070

4. Atividade Técnica

ATUACAO

LAUDO TECNICO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS CONDUCAO

ORCAMENTO EDIFICIO DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS **FISCALIZACAO**

REPARO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

Quantidade 770,00 Quantidade 770.00

Unidade METROS QUADRADOS Unidade

METROS QUADRADOS Quantidade

Unidade 770,00 **METROS QUADRADOS**

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 7. Entidade de Classe

NENHUMA 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local DENNER BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 036,027,471-40 Câmara Municipal de Campos Belos - CPF/CNPJ: 86,877,099/0001-20 9. Informações

A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

· A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em 02/10/2018

Valor Pago R\$ 82.94

Boleto 0118191834

Situação Registrada/OK

Não possui Livro de Não Possui CAT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 102018019445

1. Responsável Técnico

DENNER BRITO DE OLIVEIRA

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1016903766

Registro: 1016903766AP-GO

2. Dados do Contrato-

Contratante: Câmara Municipal de Campos Belos

Rua Temístocles Rocha, Nº 16

Quadra: 15-C Lote: 16

Complemento:

Complemento:

E-Mail: camaracb2017@outlook.com

Contrato: 008/2018

Celebrado em: 29/06/2018

Bairro: Aeroporto

Bairro: Aeroporto

Cidade: Campos Belos-GO

CPF/CNPJ: 86.877.099/0001-20 CEP: 73840-000

CEP: 73840-000

Fone: (62)3451-1070

Valor Obra/Servico R\$: 5.750,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Coordenadas Geográficas: -13.033160,-46.774963

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço-

Rua Temístocles Rocha, Nº 16

Quadra: 15-C Lote: 16

Data de Inicio: 20/10/2018 Finalidade: Outro

Previsão término: 20/12/2018

Proprietário: Jurandi José dos Santos

CPF/CNPJ: 470.268.981-91 Fone: (62) 3451-1070

Cidade: Campos Belos-GO

4. Atividade Técnica-

E-Mail:

ATUACAO LAUDO TECNICO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

FISCALIZACAO

REPARO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

Quantidade Unidade METROS QUADRADOS 770.00 770.00 METROS QUADRADOS

Quantidade Unidade METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe	
NENHUMA	
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	
, de de	
Local Data	-

DENNER BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 036.027.471-40

Câmara Municipal de Campos Belos - CPF/CNPJ: 86.877.099/0001-20

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em 04/10/2018

Valor Pago R\$ 0,00

Boleto gerente_acervo

Situação Registrada/OK Não possui Livro de Ordem

Não Possui CAT